

رنگ‌های صنعتی و پوشش‌های محافظ  
(انتخاب و کاربرد)

مؤلف  
محمد رضا قصابی

انتشارات پندار پارس  
آذر ۱۴۰۲

سروش اساهه	- ۱۳۵۸	قصابی، محمد رضا،
عنوان و نام پدیدآور		رنگ‌های صنعتی و پوشش‌های محافظ (انتخاب و کاربرد) / مولف محمد رضا قصابی.
مشخصات نشر		تهران : پندار پارس، ۱۴۰۲،
مشخصات ظاهری		۲۸۶ ص؛ مصور(رنگ)، جدول، نمودار(بخش رنگ).
شابک	978-622-7785-24-1	
وضعیت فهرست نویسی		فیبا
یادداشت	.۲۶۸-۲۶۱	کتابنامه: ص.
موضوع		رنگ در اینمنی صنعتی
Color in industrial safety		خوردگی
Corrosion and anti-corrosives		پوشش‌های محافظ
Protective coatings		عایق‌ها و عایق‌سازی حرارتی
عایق‌ها و عایق‌سازی حرارتی		(Insulation (Heat
رده بندی کنگره	۸/۴۹۵QC	
رده بندی دیوبی	۶/۵۳۵	
شماره کتابشناسی ملی	۹۴۵۰۴۴۵	
اطلاعات رکورد کتابشناسی	فیبا	

نام کتاب	: رنگ‌های صنعتی و پوشش‌های محافظ (انتخاب و کاربرد)
ناشر	: انتشارات پندار پارس
تالیف	: محمد رضا قصابی
چاپ نخست	: آذر ۱۴۰۲
شمارگان	: ۵۰۰ نسخه
طرح جلد	: رامین شکراللهی
چاپ، صحافی	: چاپ روز
قیمت	: ۳۳۰.۰۰۰ تومان
	شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۷۸۵-۲۴-۱

\*\*\* تمامی حقوق اعم از چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه و اقتباس برای مؤلف محفوظ است \*\*\*

**بسمه تعالی**

بدینوسیله از زحمات استاد ارجمند و محقق بینالمللی مدیریت  
خوردگی و خوردگی بیولوژیک جناب آقای دکتر رضا جواهردشتی  
مدیرعامل محترم شرکت MICCO هلند و  
پیشکسوت محترم خدمات مهندسی و ساخت در صنایع نفت و گاز  
جناب آقای مهندس فرامرز ذوالریاستین مدیرعامل و رئیس هیات  
مدیره شرکت مهندسی طرح و پالایش که در مرور محتوای کتاب  
حاضر، مرا یاری نمودند صمیمانه قدردانی می‌نماید.

**محمد رضا قصابی**

**کارشناس مهندسی مواد و خوردگی**

## **توصیه نامه**

پایداری تولید و یافتن روش‌های ثبات آن، یکی از چالش‌های اصلی و مطرح در صنایع نفت و گاز است؛ در این بین، خوردگی در انواع و اشکال مختلف خود، صنایع نفت و گاز و متعاقباً محیط زیست را تهدید می‌کند. عدم توجه به پیامدها و مسائل محیطی ناشی از خوردگی می‌تواند منجر به صرف هزینه‌های زیاد جهت رفع خسارات و ضایعات به وجود آمده شود. از آنجاییکه پیشگیری و کنترل آن به بهبود فرآیندهای تولید و افزایش سوددهی کمک شایان توجهی می‌نماید، کنترل خوردگی باید یکی از اهداف جدی صنعت باشد.

علی‌رغم اینکه اعمال رنگ‌های صنعتی و پوشش‌های محافظه عناوan یک رویکرد پیشگیرانه و یک راه حل جهت بهبود عملکرد سیستم‌ها و تجهیزات مطرح بوده و سابقه به کار گیری آن در صنایع نفت و گاز به قدمت عمر این صنعت می‌رسد، ضعف تولیدکنندگان، مجریان، پیمانکاران و بهره‌برداران در شناخت، انتخاب، تولید، اجرا و بازرگانی آن همچنان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی این صنعت مطرح بوده و موضوع روز بسیاری از مقالات، کتب تخصصی و دوره‌های آموزشی است.

در همین ارتباط، تلاش مهندس عالی‌قدر جناب آقای مهندس محمدرضا قصابی در تدوین کتاب "رنگ‌های صنعتی و پوشش‌های محافظه" که مطالعه و کاربرد آن در صنعت می‌تواند علاوه بر حفظ سرمایه‌های ملی جنبه‌های زیست محیطی مؤثر و با ارزشی نیز دربر داشته باشد، شایسته تقدیر است.

**فرامرز ذوالرباستین**

**مدیر عامل و رئیس هیات مدیره**

**شرکت مهندسی طرح و پالایش**

## یا حق

یکی از بزرگترین معضلات صنایع در سراسر جهان و از جمله ایران، خوردگی می‌باشد. از مقایسه با آمارهای جهانی چنین برمی‌آید که زیان مستقیم خوردگی به کل صنایع ایران حداقل هشت برابر بودجه عمرانی کل کشور می‌باشد. با استفاده از روش‌های مناسب مدیریت خوردگی (از جمله پوشش و رنگ‌های صنعتی) می‌توان بیش از سی درصد در زیان اقتصادی خوردگی صرفه‌جویی نمود.

از طرف دیگر، این نکته هم کاملاً بدیهی است که صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در ایران از صنایع استراتژیک می‌باشد و لذا هرگونه توجه جدی به تقلیل زیان اقتصادی این صنایع می‌باید از مهم‌ترین الیت‌های متخصصین باشد. بنابراین آشنایی عملیاتی و عمقی با تمام مراحل مرتبط با شناخت و انتخاب پوشش، تولید، اعمال و بازرگانی آن برای تمام متخصصان و در وهله اول بهره‌برداران، مجریان پژوهش‌ها و نیز پیمانکاران و تولیدکنندگان و دیگر اصناف مرتبط ضروری و واجب است.

کتاب "رنگ‌های صنعتی و پوشش‌های محافظه" چنین رسالتی را به‌عهده گرفته تا قشر صنعت‌گر ایرانی را با ظرایف هنر و دانش رنگ و پوشش بیشتر آشنا کند. این کتاب می‌تواند هم به عنوان یک مرجع قابل اعتماد برای غیر متخصصان درگیر در صنعت رنگ و پوشش استفاده شود و هم حرفه‌ای‌های این صنایع را لطایف نوین بیاموزاند که به قول معروف، نمی‌توان برای چالش‌های امروز با پاسخ‌های دیروز به مصاف رفت.

گرچه تمرکز اصلی این کتاب بر اساس نیاز صنایع هیدروکربنی ایران بوده اما با توجه به گستره وسیع کاربرد رنگ و پوشش‌های صنعتی، امید است سایر متخصصین شاغل در دیگر بخش‌های صنعت هم از آن بهره کافی و وافی ببرند و ازین رهگذر نه تنها پل ارتباطی دانشگاه و صنعت مستحکم‌تر شود، بلکه از خروج بی‌رویه ارز هم جلوگیری گردد و علاوه بر آن، با صرفه‌جویی در هزینه‌های تعمیرات و نگهداری که می‌تواند سهم عمده‌ای در بالابردن قیمت تمام‌شده محصول داشته باشد، به اقتصاد صنعتی کشور عزیزمان خدمتی گران‌بهار ارائه شود، انشالله!

دکتر رضا جواهردشتی

*Reza Javaherdashti*

متخصص بین‌المللی مدیریت خوردگی و خوردگی میکروبی

مدیر عامل شرکت **MICCO** هلند

## فهرست

۱.....	مقدمه مؤلف.....
۳.....	فصل ۱؛ اجزای اصلی تشکیل دهنده فیلم رنگ .....
۴.....	۱- خوردگی چیست؟.....
۴.....	۲- مکانیزم‌های خوردگی.....
۶.....	۳- انواع محیط‌های خورنده.....
۷.....	۴- روش‌های کنترل خوردگی خارجی.....
۹.....	۵- سیستم‌های پوششی.....
۱۱.....	۶- عوامل مؤثر در کیفیت پوشش.....
۱۲.....	۷- تفاوت رنگ و پوشش.....
۱۲.....	۸- اجزای اصلی رنگ .....
۱۴.....	۹- محمل یا رزین .....
۱۸.....	۱۰- رنگدانه.....
۱۹.....	۱۱- ۱- انواع رنگدانه .....
۲۰.....	۱۲- پرکننده‌ها.....
۲۰.....	۱۳- حلال رنگ.....
۲۱.....	۱۴- ۱- کاربرد آسان رنگ.....
۲۲.....	۱۵- ۲- خشک شدن رنگ.....
۲۳.....	۱۶- ۳- معايب مربوط به تيير.....
۲۳.....	۱۷- ۴- نقطه اشتعال / پايين ترين حد انفجار .....
۲۴.....	۱۸- ۵- ماکریمم غلظت مجاز مواد سمی .....
۲۴.....	۱۹- ۶- مواد کمکی و افزودنی‌ها .....
۲۷.....	۲۰- ۷- مکانیزم‌های سخت‌شدن لایه رنگ .....
۳۱.....	۲۱- ۸- ساختار يك سیستم رنگی .....
۳۳.....	۲۲- ۹- ساخت رنگ .....
۳۳.....	۲۳- ۱۰- انواع رنگ‌ها .....
۳۷.....	۲۴- ۱۱- انواع سیستم‌های رنگ .....
۳۸.....	۲۵- ۱۲- ۱- پوشش‌های فلزی .....
۳۹.....	۲۶- ۱۳- ۱- پوشش گالوانيزه .....
۴۶.....	۲۷- ۱۴- ۱- ۱- کارابي سیستم دوتایي .....
۴۷.....	۲۸- ۱۴- ۲- پوشش‌های آبكاری .....
۴۷.....	۲۹- ۱۴- ۳- روش فيزيكي بخار يا PVD .....
۴۸.....	۳۰- ۱۴- ۴- رسوپ شيميايي بخار يا CVD .....
۴۸.....	۳۱- ۱۴- ۵- پاشش حرارتی (اسپري حرارتی) .....
۴۹.....	۳۲- ۱۴- ۳- سیستم‌های پوششی ارگانيك .....
۴۹.....	۳۳- ۱۴- ۴- سیستم‌های پوششی غيرارگانيك .....
۵۰.....	۳۴- ۱۴- ۵- پوشش‌های نانو .....
۵۲.....	۳۵- ۱۴- ۱۴- ۱- سیستم‌های رنگ دو جزئي .....

۵۳	۱-۱۴-۱ پرایمر زینک ریج
۵۳	۲-۱۴-۱ اپوکسی نوالاک
۵۳	۳-۱۴-۱ پلی‌یورتان
۵۴	۴-۱۴-۱ رنگ‌های سیلیکونی
۵۵	۵-۱۴-۱ اپوکسی‌های کولتار
۵۵	۶-۱۴-۱ اپوکسی‌های فنولیک
۵۶	۷-۱۴-۱ نحوه محاسبه مقدار رنگ
۵۷	۸-۱۴-۱ ارزیابی کیفی رنگ هنگام خرید
۵۸	۹-۱۴-۱ انتخاب سیستم‌های پوششی
۶۳	۱۰-۱۴-۱ دوره زمانی پوشش
۶۴	۱۱-۱۴-۱ ارزیابی نیازمندی عمر پوشش
۶۴	۱۲-۱۴-۱ طراحی سازه
۶۵	۱۳-۱۴-۱ ساخت
۶۵	۱۴-۱۴-۱ سیستم‌های پوششی برای محیط‌های ویژه
۶۶	۱۵-۱۴-۱ سازگاری سیستم‌های رنگی
۶۷	۱۶-۱۴-۱ پوشش‌های ضدحریق
۶۸	۱۷-۱۴-۱ اصطلاحات مرتبط با رنگ و رنگ آمیزی
۷۳	<b>فصل ۲؛ آماده‌سازی سطوح</b>
۷۴	۱-۲ آماده‌سازی سطح
۷۵	۲-۲ هزینه‌های رنگ‌آمیزی
۷۶	۳-۲ روش‌های آماده‌سازی و تمیزکاری سطوح فلزی
۷۸	۴-۲ تمیزکاری با ابزارهای دستی (SP2)
۷۹	۵-۲ تمیزکاری با ابزارهای برقی ضربه‌ای (SP3)
۸۰	۶-۲ آماده‌سازی با مایع اسیدشوبی (SP8)
۸۱	۷-۲ آماده‌سازی با استفاده از شویندها و قلیاهای آبی
۸۲	۸-۲ آماده‌سازی با حلal (SP1)
۸۳	۹-۲ آماده‌سازی به کمک شعله (SP4)
۸۵	۱۰-۲ آماده‌سازی تحت خلاء
۸۵	۱۱-۲ آماده‌سازی به کمک سایش با شن (SP5)
۸۶	۱۲-۲ تمیزکاری با آب افسانی تحت فشار (SP12)
۸۷	۱۳-۲ تمیزکاری وزشی مرتبط
۸۷	۱۴-۲ مواد مصرفی در بلاستینگ
۸۸	۱۵-۲ مواد معدنی طبیعی
۸۸	۱۶-۲ مواد مصنوعی
۸۹	۱۷-۲ سرباره‌های معدنی
۸۹	۱۸-۲ مواد آلی
۹۱	۱۹-۲ انواع روش‌های پاشش
۹۱	۲۰-۲ آماده‌سازی پاششی با فشار هوا

۹۳	۲-۵ آماده‌سازی پاششی تحت مکش با خلاء
۹۵	۳-۵ آماده‌سازی با یخ خشک
۹۵	۶-۲ درجات آماده‌سازی سطح بعد از انجام بلاستینگ
۹۷	۱-۶ بلاستینگ سبک یا برس زنی (Sa1)
۹۷	۲-۶ بلاستینگ تجاری (Sa 2)
۹۷	۳-۶ بلاستینگ تا حد نزدیک فلز سفید (Sa 2.5)
۹۷	۴-۶ بلاستینگ تا حد فلز سفید (Sa 3)
۹۸	۵-۶ آماده‌سازی به روش دستی (St 2)
۹۸	۶-۶ آماده‌سازی با ابزار برقی یا بادی (St 3)
۹۸	۷-۲ کنترل شرایط محیطی
۹۹	۱-۷-۲ حداقل زبری سطح
۹۹	۲-۷-۲ محاسبه مقدار مصرف ساینده
۱۰۰	۳-۷-۲ اندازه‌گیری عمق پروفیل و زبری سطح
۱۰۱	۴-۷-۲ روش‌های اندازه‌گیری زبری سطح
۱۰۱	۵-۷-۲ روش‌های اندازه‌گیری زبری سطح
۱۰۸	۶-۷-۲ کنترل آلودگی سطح
۱۱۳	۷-۷-۲ ارزیابی گردوبغار روی سطح قبل از رنگ آمیزی
۱۱۵	۸-۷-۲ ارزیابی میزان احتمالی رطوبت بر روی سطح
۱۱۷	۹-۷-۲ شناسایی روغن و گریس
۱۱۸	۱۰-۷-۲ اثرات شرایط محیطی بر عمر مفید مخلوط رنگ و نگهداری رنگ
<b>۱۲۱</b>	<b>فصل ۳: روش‌های اعمال رنگ</b>
۱۲۲	۱-۳ روش‌های اعمال رنگ
۱۲۲	۲-۳ روش‌های عمدۀ رنگ‌آمیزی
۱۲۳	۱-۲-۳ رنگ‌آمیزی توسط قلم مو
۱۲۳	۲-۲-۳ رنگ‌آمیزی توسط غلطک
۱۲۴	۳-۲-۳ رنگ‌آمیزی به روش پاشش
۱۲۵	۱-۳-۲-۳ رنگ‌آمیزی با روش پاششی با کمک هوا
۱۲۶	۲-۳-۲-۳ رنگ‌آمیزی با روش پاششی بدون هوا (ایرلس)
۱۲۹	۳-۳-۲-۳ روش الکترو استاتیک
۱۳۰	۴-۲-۳ رنگ‌آمیزی به روش غوطه‌وری
۱۳۰	۳-۳ نکات حائز اهمیت در اعمال رنگ
<b>۱۳۵</b>	<b>فصل ۴؛ عیوب رنگ</b>
۱۳۶	۱-۴ عیوب پوشش
۱۳۶	۲-۴ دلایل از بین رفتن پوشش پیش از حد انتظار
۱۳۶	۳-۴ پیامدهای از بین رفتن پوشش

۱۳۶	۴-۴ انواع آلاینده‌ها و معایب سطحی
۱۴۰	۵-۴ عیوب سیستم‌های رنگ
۱۴۰	۱-۵-۴ از بین رفتن چسبندگی رنگ و لایه لایه شدن آن
۱۴۱	۲-۵-۴ بلاش
۱۴۱	۳-۵-۴ تاول زدن
۱۴۲	۴-۵-۴ اثر فرچه
۱۴۲	۵-۵-۴ ایجاد حباب
۱۴۳	۶-۵-۴ شره کردن رنگ
۱۴۳	۷-۵-۴ پوست پرتقالی شدن سطح رنگ
۱۴۳	۸-۵-۴ سوراخ شدن لایه رنگ
۱۴۴	۹-۵-۴ هالیدی
۱۴۴	۱۰-۵-۴ اثر چشم ماهی
۱۴۴	۱۱-۵-۴ چروک شدن لایه رنگ
۱۴۵	۱۲-۵-۴ اسپری خشک
۱۴۵	۱۳-۵-۴ بلیدینگ
۱۴۵	۱۴-۵-۴ ترک‌های گلی
۱۴۵	۱۵-۵-۴ موج دار شدن پوشش
۱۴۶	۱۶-۵-۴ لکه زدن لایه رنگ
۱۴۶	۱۷-۵-۴ رسوب رنگ
۱۴۶	۱۸-۵-۴ ظهرور حباب حلال
۱۴۶	۱۹-۵-۴ کربنات روی
۱۴۷	<b>فصل پنجم بازررسی رنگ</b>
۱۴۸	۱-۵ بازررسی مواد پوششی
۱۴۸	۲-۵ بازررسی سطوح
۱۴۹	۳-۵ بازررسی تجهیزات
۱۴۹	۴-۵ بازررسی لایه نهایی
۱۵۰	۵-۵ ابزارهای بازررسی میدانی
۱۵۰	۶-۵ کنترل شرایط محیطی
۱۵۲	۷-۵ رطوبت
۱۵۳	۸-۵ دمای نقطه شیبم
۱۵۵	۹-۵ دستورالعمل اندازه‌گیری چسبندگی رنگ
۱۵۵	۱-۹-۵ وسایل مورد استفاده
۱۵۶	۲-۹-۵ روش آزمایش چسبندگی به روش دو خط متقاطع (X)
۱۵۶	۳-۹-۵ روش آزمایش چسبندگی به صورت برش عرضی (کراس کات)
۱۶۰	۱۰-۵ جدایش کاتدی
۱۶۰	۱۱-۵ آرمون پاشش مه نمکی
۱۶۱	۱-۱۱-۵ نحوه انجام آزمون

۱۶۳	۲-۱۱-۵ شرایط محفظه .....
۱۶۳	۳-۱۱-۵ نحوه نگارش و اعلام نتایج .....
۱۶۸	۱۲-۵ تعیین ضخامت فیلم رنگ .....
۱۶۹	۱-۱۲-۵ اندازه‌گیری ضخامت فیلم تر .....
۱۷۱	۲-۱۲-۵ اندازه‌گیری ضخامت فیلم خشک .....
۱۷۲	۳-۱۲-۵ محاسبات عددی ضخامت فیلم خشک و تر رنگ و پوشش .....
۱۷۳	۱۳-۵ نکات اینمنی رنگ‌آمیزی .....
۱۷۵	<b>فصل ششم؛ سیستم‌های پوششی خطوط لوله مدفون در خاک</b> .....
۱۷۶	۱-۶ خوردگی خارجی .....
۱۷۷	۲-۶ روش‌های پیش‌گیری یا کاهش خوردگی .....
۱۷۷	۳-۶ پوشش خارجی .....
۱۸۳	۴-۶ پوشش‌های قدیمی .....
۱۸۷	۵-۶ پوشش‌های جدید .....
۱۸۸	۱-۵-۶ پوشش پلی‌اتیلن اکسترود شده .....
۱۸۹	۲-۵-۶ پوشش سهلایه پلی‌الفینی .....
۱۸۹	۱-۲-۵-۶ پوشش سهلایه پلی‌پروپیلن .....
۱۹۰	۲-۲-۵-۶ پوشش سهلایه پلی‌اتیلن .....
۱۹۴	۳-۵-۶ پوشش نئوپرن .....
۱۹۵	۴-۵-۶ پوشش اپوکسی .....
۱۹۵	۵-۵-۶ پوشش اپوکسی فنولیک .....
۱۹۶	۶-۵-۶ پوشش بیتوسیل .....
۱۹۸	۷-۵-۶ نوارهای کلراید پلی‌وینیل یا پلی‌اتیلن .....
۲۰۰	۸-۵-۶ پوشش ماستیک .....
۲۰۰	۹-۵-۶ پوشش اپوکسی ذوب هم‌جوشی .....
۲۰۲	۱۰-۵-۶ پوشش پلی‌اتیلن زینترشده .....
۲۰۲	۶-۶ پوشش‌های بستر دریا .....
۲۰۳	۷-۶ پوشش‌های عایق حرارتی .....
۲۰۳	۸-۶ پوشش داخلی .....
۲۰۵	۱-۸-۶ مزایای پوشش داخلی .....
۲۱۰	۲-۸-۶ پوشش داخلی FBE .....
۲۱۱	۹-۶ پوشش‌های مناسب برای دماهای خیلی بالا/خیلی پایین .....
۲۱۳	۱۰-۶ مراحل اجرا و بازرگانی از پوشش .....
۲۱۵	۱۱-۶ آماده‌سازی سطح .....
۲۱۷	۱۲-۶ پیش‌گرمایش .....
۲۱۷	۱۳-۶ پرایمر .....

---

---

۲۱۹ .....	پیوست‌ها
۲۲۸.....	پیوست الف - ارزیابی سلامت خطوط لوله .....
۲۲۸.....	پیوست ب - چک لیست بازرگانی در زمان رنگ آمیزی .....
۲۳۰ .....	پیوست ج - روش‌های متدالوں کنترل کیفیت رنگ‌ها .....
۲۳۱.....	دستورالعمل آزمون‌های الزامی و روش بازرگانی عایق‌های سرجوش خطوط لوله .....
۲۴۷.....	اصطلاحات تخصصی صنعت رنگ و پوشش .....
۲۶۵.....	منابع و مراجع برای مطالعه بیشتر .....
۲۶۹.....	آلبووم تصاویر .....

---

## مقدمه مؤلف

---

تاریخچه پیدایش رنگ به ۳۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح و تاریخچه صنعت رنگسازی به شیوه مدرن و به عبارت دیگر، رنگسازی کارخانه‌ای در ایران به سال ۱۳۱۵ برمی‌گردد. اولین شرکت رنگسازی در کشور فعالیت رسمی خود را در سال ۱۳۱۸ آغاز کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۳۵ درصد هزینه‌های مدیریت خورده‌گی تأسیسات شامل هزینه تأمین مواد اولیه، هزینه‌های بهره‌برداری، شکست و هدررفت محصولات به هزینه‌های رنگ و پوشش اختصاص دارد و این موضوع اهمیت بسیار بالای شناخت انواع سیستم‌های پوششی را نشان می‌دهد.

از آنجایی که منابع و مراجع موجود، موضوعات مرتبط با شناخت رنگ و پوشش را به صورت جامع در دسترس قرار نمی‌دهند در این کتاب سعی شده است تا مهندسین طراح، بازرسین فنی و مهندسین بهره‌بردار ضمن پرهیز از ورود به مباحث تنوری مرتبط با رنگ‌های صنعتی و پوشش‌های محافظه، به اطلاعات مفید و کاربردی مورد نیاز خود از مراحل اولیه تولید و شناخت رنگ تا مراحل مختلف انتخاب رنگ، ارزیابی کیفی پیش از خرید و پس از آن، آماده‌سازی سطوح، اجرا، بازرسی و بهره‌برداری و در نهایت ارزیابی سلامت سیستم‌های پوششی در طول بهره‌برداری دسترسی داشته باشد.

على رغم اینکه بخش عمده مجلد حاضر بر پوشش‌های پلیمری متمرکز شده است پوشش‌های فلزی پرکاربرد نظیر گالوانیزه گرم، آبکاری نیکل، پوشش‌های پیشرفته حرارتی HVOF/HVAF، روش‌های ترکیبی دوتایی و در نهایت پوشش‌های نانو و نانو عایق‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مطالعه این کتاب که بر اساس تجرب ۲۰ ساله مؤلف در صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی تهیه و تدوین شده است برای مهندسین مواد و خوردنگی، مکانیک، برق، خط لوله، شیمی و فرایند، پیمانکاران اجرایی، بازرسین فنی و سایر متخصصین فعال در طراحی، اجرا، بازرسی و بهره‌برداری از تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی مشمر ثمر خواهد بود.

در گرددآوری متون این کتاب نهایت تلاش به عمل آمده است اما به دلیل بضاعت ناچیز مؤلف، این مجموعه تمام الزامات و موضوعات مرتبط با رنگ‌های صنعتی و پوشش‌های محافظ را پوشش نمی‌دهد. لذا مهندسین و طراحان باید علاوه بر اطلاعات ارائه شده در این مجلد، مشخصات فنی مختص هر پروژه را در ارزیابی‌های خود مد نظر قرار دهند. در هر حال مسئولیت نهایی کیفیت طراحی و اجرا و تطبیق مشخصات رنگ‌های انتخاب شده با کدها و استانداردهای کاربردی هر پروژه بر عهده تأمین‌کنندگان، مهندسین مشاور، پیمانکاران و بهره‌برداران خواهد بود.

مطلوب مطرح شده در این کتاب از مراجع معتبر داخلی و بین‌المللی انتخاب شده و مؤلف وظیفه خود می‌داند که از کلیه محققین و استادی‌که از نتایج تحقیقات آنها در گرددآوری این کتاب استفاده شده است، قادر دانی نماید.

بدین‌وسیله از تمامی متخصصان و صاحب‌نظران آگاه و متعهدی که آراء، پیشنهادها و نظرهای اصلاحی و سازنده خویش را جهت تکمیل چاپ‌های آتی این کتاب ارائه می‌فرمایند، صمیمانه سپاس‌گزاری می‌نمایم.

با تقدیم احترام،

محمد رضا قصابی

کارشناس مهندسی مواد و خوردنگی



## فصل اول

### اجزای اصلی تشکیل دهنده فیلم رنگ



#### مقدمه

رنگ به هر نوع ترکیب رنگدانه‌ای، مایع شونده یا ماستیک جامد گفته می‌شود که پس از استفاده به صورت لایه نازک، به یک لایه جامد تبدیل شود. این ماده معمولاً برای محافظت، رنگآمیزی یا تأمین بافت اشیاء استفاده می‌شود. رنگ، مشخصه ادراک بصری است که از طریق دسته‌های رنگی، شرح داده می‌شود، با نام‌هایی مانند قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی یا بنفش. این برداشت از رنگ، ناشی از تحریک سلول‌های گیرنده نوری توسط تابش الکترومغناطیسی است.

این بخش با معرفی اتمسفرهای خورنده آغاز شده و با تشریح اجزای اصلی تشکیل دهنده فیلم رنگ و نقش هر یک از آنها بر کیفیت و خواص سیستم‌های پوششی مختلف ادامه می‌یابد. مقایسه انواع سیستم‌های پوششی، فرمولاسیون رنگ‌ها و بررسی عوامل مختلف مؤثر بر کیفیت پوشش‌ها و درنهایت نحوه محاسبه مقدار رنگ مورد نیاز، از دیگر مباحثی است که در این فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

## ۱-۱ خوردگی چیست؟

خوردگی فرآیندی فیزیکوشیمیایی است که طی آن به علت واکنش موجود بین یک ماده فلزی و محیط اطراف آن، خواص فلز دچار تغییراتی می‌شود. این پدیده می‌تواند منجر به بروز نقص قابل ملاحظه در عملکرد فلز، محیط یا سیستم مورد استفاده شود.

براساس استاندارد ISO 8044، خوردگی یک واکنش فیزیکی-شیمیایی متقابل میان فلز و محیط اطراف است که معمولاً دارای طبیعت الکتروشیمیایی بوده و نتیجه آن، تغییر در خواص فلز است. محصول خوردگی فولاد را زنگ<sup>۱</sup> گویند. بیشتر فلزات در طبیعت، به صورت ترکیبات شیمیایی، نظیر اکسیدی، سولفیدی و کربناتی هستند که پوسته زمین را تشکیل می‌دهند.

## ۲-۱ مکانیزم‌های خوردگی


برای محیط‌های صنعتی و پالایشگاهی، بیش از ۶۶ مکانیزم خوردگی شناسایی شده است. در محیط‌های بالادستی نفت و گاز نیز بیش از ۲۴ عامل محیطی شناسایی شده است که باید در مدیریت سلامت تأسیسات، مد نظر قرار گیرد. مکانیزم‌های زیر از مهم‌ترین مکانیزم‌های خوردگی محسوب می‌گردند:

- خوردگی اتمسفری
- ترک‌های هیدروژنی ( $H_2S$ )
- خوردگی ناشی از  $CO_2$
- خوردگی میکروب
- خوردگی زیرلایه عایق یا فایپرروف
- خوردگی خارجی در محیط‌های ساحلی<sup>۲</sup>

<sup>1</sup> Rust

<sup>2</sup> - نواحی که فاصله آن‌ها از ساحل دریا کمتر از ۶۰۰ متر است. سرعت خوردگی در این نواحی ۵۰۰ - ۴۰۰ برابر نواحی بیابانی است.

مکانیزم‌های خوردگی در تأسیسات پالایشگاهی محدود نیست و به بیش از ۶۶ مکانیزم مختلف بالغ می‌گردد که در این کتاب، فرصت بحث و بررسی آن وجود ندارد. شکل ۱-۱ برخی از اصلی‌ترین مکانیزم‌های خوردگی را خلاصه کرده و محدوده نرخ خوردگی ناشی از آنها را نشان می‌دهد.

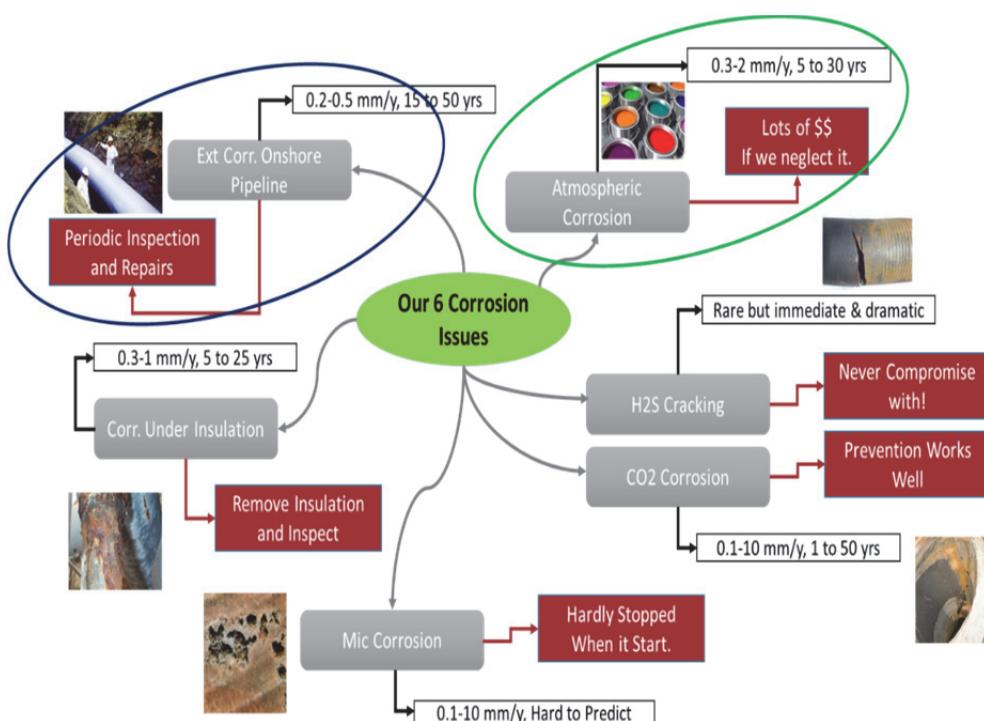

شکل ۱-۱ مکانیزم‌های اصلی خوردگی

تشریح عوامل محیطی و مکانیزم‌های خوردگی داخلی تأسیسات پایین‌دستی و بالادستی نفت و گاز، خارج از موضوع مجلد حاضر می‌باشد. جزئیات کامل این عوامل و مکانیزم‌ها در کتاب "مهندسی خوردگی در صنایع نفت و گاز" تألف مؤلف حاضر ارائه شده است که حسب نیاز می‌تواند مورد استفاده متخصصین و کارشناسان محترم صنایع قرار گیرد [111].

### ۱-۳ انواع محیط‌های خورنده

در محیط‌های صنعتی به دلیل وجود  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{CO}_2$ , آب و اکسیژن در کنار دما و رطوبت موجود، شدت خوردگی بیشتر است. جدول ۱-۱، محیط‌های خورنده و روش‌های پیش‌گیری از خوردگی را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۱ محیط‌های خورنده و روش‌های حفاظت

محیط خورنده	روش حفاظت
اتمسفر	رنگ
آب	حفظت کاتدی یا پوشش + حفظت کاتدی
خاک	پوشش + حفظت کاتدی
مواد شیمیایی	پوشش، حفظت کاتدی، بازدارنده‌ها، آلیاژهای مقاوم به خوردگی

نرخ خوردگی در محیط‌های مختلف یکسان نبوده و طبقه‌بندی نرخ خوردگی طبق استاندارد ISO 12944-2 [66] تعریف می‌گردد. با توجه به این استاندارد، ردیفهای C4 تا C5M جزء مناطق بحرانی بوده و استفاده از پوشش‌های مقاوم‌تر ضرورت دارد.

جزئیات انواع متداول محیط‌ها (اتمسفر بیرونی، داخل ساختمان، آب دریا، آب شیرین و خاک) و موقعیت‌های ویژه که نیازمندی‌های خاص می‌طلبد (دمای بالا، سطوح یخ‌زده، شیمیایی، سایش، ضربه، قارچ، بتون) در استاندارد BS 5493 [80] برای شرایط آب‌وهواهی بریتانیا ارائه شده است. در نواحی گرمسیری بواسطه تغییرات دمایی، بارش و رطوبت بیشتر، شرایط خورنده‌تر است. ضمناً درجه شوری آب‌ها هم بیشتر است.

قبل از انتخاب نوع پوشش، موارد زیر باید مورد بررسی قرار گیرند:

- نوع و شرایط سطح
- وظیفه اساسی پوشش بر روی سطح
- طبیعت محیط
- خواص مورد نظر پوشش

هنگام انتخاب یک سیستم پوششی، شناسایی محیط با پاسخ به سوالات زیر تعیین می‌گردد:

- طبیعت محیط متداول؟
- آیا محیط پس از تکمیل سازه و یا در آینده نزدیک تغییرات شدیدی خواهد داشت؟
- آیا آلودگی موضعی نظیر دی اکسید گوگرد (که شدیداً آن را نسبت به حالت اولیه خورنده‌تر می‌کند)، وجود دارد؟
- آیا بدترین شرایط محیطی برای انتخاب سیستم پوششی لحاظ گردد یا پژوهش به قسمت‌های کوچک از نظر محیطی تجزیه شود؟

### ۴-۱ روش‌های کنترل خوردگی خارجی

متداول‌ترین شیوه ممانعت از خوردگی خارجی در صنایع، استفاده از پوشش‌های صنعتی است. سیستم‌های پوششی با دو هدف مهم در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند:

- جلوه و زیبایی سطح پایه
- ممانعت از خوردگی سطوح فلزی و غیر فلزی

گاهی اهداف دیگری نظیر تعيیق حریق، ایجاد عایق‌های حرارتی و الکتریکی، ضربه‌گیری، تغییر اصطکاک و ... نیز با اعمال پوشش، تأمین می‌گردد. نکته قابل توجه در تمام سیستم‌های پوششی، صرفنظر از هدف از کاربرد پوشش، داشتن مقاومت مکانیکی و چسبندگی به سطح پایه بوده که از ملزمات اساسی آنها است.

با به کارگیری سیستم‌های پوششی مختلف، از دامنه وسیعی از کاربردها نظیر مقاومت در برابر خوردگی اتمسفری به عنوان متداول‌ترین نوع خوردگی تا مقاومت در برابر خوردگی ناشی از محیط‌های شیمیایی بسیار خورنده می‌توان بهره مند گردد.

پوشش‌های صنعتی به خودی خود استحکام سازه‌ای ندارند اما چسبندگی میان پوشش و سازه اصلی باید از استحکام و مقاومت بالایی برخوردار باشد در غیراین صورت پوشش اعمالی کاملاً خواص حفاظتی خود را از دست خواهد داد. گاهی ایجاد یک ناحیه و یا حتی یک نقطه تخریب شده در یک فیلم پیوسته، موجب بروز خسارات خوردگی بسیار شدید و حتی جبران ناپذیری می‌گردد. چسبندگی مناسب پوشش می‌تواند تأثیرات مخرب آب و

بخارآب را محدود سازد. گرادیان دمایی در طرفین، پوشش را تعديل ساخته و پدیده تاول‌زدگی که برخی اوقات توسط نفوذ آب در اثر پدیده اسمزی در محیط‌های شیمیایی بروز می‌نماید را کاهش می‌دهد. از خواص پوشش مناسب می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- پایداری مکانیکی بر روی سطح پایه
- قابلیت تشکیل فیلم پیوسته و یکنواخت
- مقاومت در برابر نفوذ یون‌ها و عوامل محیطی
- جلوه مناسب تزئینی
- هزینه مناسب
- خواص ویژه نظریه ایجاد مقاومت الکتریکی

عموماً پوشش‌ها به سه روش عمده، حفاظت فلزات در برابر خوردگی را انجام می‌دهند. این روش‌ها عبارتند از:

#### ۱- حفاظت ممانعتی

بیشتر پوشش‌ها با تشکیل یک فیلم ضخیم و پیوسته و همچنین یک مانع نفوذناپذیر در برابر رطوبت، عمل حفاظتی را به انجام می‌رسانند.

#### ۲- حفاظت کاتدی

برخی پوشش‌ها حاوی درصد بالایی از ذرات فلز روی بوده و این ذرات در تماس الکتریکی با یکدیگر و فلز زیرین بوده و با سیستم حفاظت کاتدی، سطح را محافظت می‌کنند.

#### ۳- بازدارندگی خوردگی

برخی از آستری‌ها حاوی رنگ‌دانه‌هایی هستند که مانع خوردگی در سطح مشترک پوشش/فلز می‌شوند. سرنج<sup>۱</sup>، یکی از این گونه رنگ‌دانه‌ها می‌باشد.

---

<sup>۱</sup> Pb<sub>3</sub>O<sub>4</sub>

## ۱-۵ سیستم‌های پوششی

پوشش‌های محافظ انواع مختلفی دارند. در ادامه به مرور انواع مختلف سیستم‌های پوششی به صورت مختصر می‌پردازیم.

### آبکاری الکتریکی

آبکاری الکتریکی با عبور جریان الکتریکی از یک محلول حاوی یون‌های فلزی حل شده و فلزی که باید بر روی آن پوشش شکل گیرد، انجام می‌گردد. فلزاتی نظیر برنز، برنج، آلومینیوم، مس، کروم، نیکل، سرب، قلع، روی (گالوانیزه سرد)، طلا، پلاتین، نقره و ... قابل پوشش‌دهی هستند. عواملی نظیر دما، غلظت، ولتاژ، جریان و تلاطم محیط در این فرایند مؤثر است. پوشش آبکاری مس جهت پوششی تزئینی، یا ایجاد مقاومت در برابر خوردگی اتمسفری استفاده شده و برای سطوحی که به قابلیت هدایت الکتریکی بالا نیاز داشته مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پوشش به عنوان پوشش اولیه برای پوشش‌های نیکل و کروم و همچنین برای پلاستیک‌ها نیز به کار برده می‌شود. آبکاری نیکل جهت افزایش مقاومت در برابر خوردگی و سایش، ایجاد پوشش اولیه برای لایه کروم و همچنین پلاستیک‌ها به کاربرده شده و آبکاری کروم برای ایجاد مقاومت در برابر سایش و اکسیداسیون و پوشش تزئینی استفاده می‌گردد. آبکاری کروم سخت نیز برای ایجاد مقاومت در برابر سایش، خوردگی و حرارت و کاهش ضربی اصطکاک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### پاشش فلزی

در این روش، فلز پوشش به داخل محفظه پاشش هدایت شده و توسط شعله ذوب می‌شود. فلز مذاب با هوای فشرده اتمیزه شده و با سرعت ۱۰۰-۲۷۰ متربرثانیه توسط نازل روی سطح پاشیده می‌شود. آلومینیوم و روی با این روش بر روی فولاد اعمال می‌شوند. روش‌های اعمال پاشش فلزی عبارتند از شعله‌ای، قوس الکتریکی و پلاسمایما. با این روش پوشش‌هایی تا ضخامت چند میلی‌متر قابل اعمال می‌باشد. در این روش سطح فولاد، سرد باقی مانده و پیچیدگی بوجود نمی‌آید؛ لذا این روش اثری روی خواص متالوژی فولاد بجا نمی‌گذارد.

### سامانه رنگ همراه با پاشش فلزی

فولادی که پوشش فلزی شده در شرایط زیر رنگ می‌شود:

- الف - محیط خیلی اسیدی و یا بازی باشد؛ مثلاً وقتی دامنه pH خارج از محدوده ۵ تا ۱۲ برای روی و یا ۴ تا ۹ برای آلومینیوم باشد؛

## رنگ‌های صنعتی و پوشش‌های محافظ (انتخاب و کاربرد)

- ب - فلز در معرض حمله مستقیم مواد شیمیایی باشد؛
- ج - نمای نهایی مورد نیاز تنها بوسیله رنگ تأمین شود؛
- د - وقتی که مقاومت سایشی اضافی نیاز باشد.

ضخامت رنگ بستگی به نوع محیط دارد و معمولاً یک یا دو لایه رنگ با ضخامت فیلم خشک ۱۰۰ میکرون کافی است.

### روش غوطه‌وری (گالوانیزه گرم)

گالوانیزه گرم عبارت از فرو بردن تجهیز موردنظر در روی مذاب و ایجاد لایه‌های مختلف آلیاژی از آهن و روی ببروی آن می‌باشد. دمای مذاب در محدوده ۴۴۵-۴۶۵ درجه سانتی‌گراد و زمان غوطه‌وری بین ۱-۵ دقیقه است. ضخامت پوشش معمولاً در محدوده ۱۵-۷۵ میکرون قرار داشته و برای سازه‌ها، اتصالات و روکش‌های فلزی به کار می‌رود. استاندارد [79] BS 2989 برای گالوانیزه ورق با ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر و استاندارد [78] BS729 در مورد مقاطعه با ضخامت بزرگتر و یا مساوی با ۵ میلی‌متر کاربرد دارد. حداقل وزن روی ۶۱۰ گرم بر مترمربع، معادل با ضخامت ۸۶ میکرون، بر روی هر وجه بیان می‌گردد. قطعات گالوانیزه شده بلافاصله بعد از سرد شدن فولاد (بعد از ۴ ساعت از خارج نمودن قطعات از حمام) قابل انبارش و حمل بوده و یا می‌تواند برای پوشش نهایی آستری گردد. به دلیل محدود بودن ابعاد حمام گالوانیزه، آبکاری سازه‌های مونتاژ شده محدود می‌باشد.

### پوشش‌های تبدیلی

با این روش بر روی سطح، لایه‌های اکسیدی پایدار تشکیل می‌شود. روش‌هایی نظیر کروماته کردن و آندایزینگ در این مجموعه قرار می‌گیرند. کروماته کردن از تشكیل لایه رویین و اکسیدی فلز/کروم بر روی فلزاتی نظیر مس، روی، قلع، منیزیم و نقره با ضخامت ۱۰ میکرون و آندایزینگ، یک فرآیند الکتروشیمیایی برای افزایش ضخامت لایه‌های اکسیدی فلزات فعالی نظیر آلومینیوم و زیرکونیوم می‌باشد. ضخامت طبیعی لایه اکسید آلومینیوم، ۲-۱۰ نانومتر است. با این روش این لایه ضخیم‌تر می‌شود. فیلم حاصل، متخلخل بوده و به راحتی قابل رنگ‌آمیزی است.

### پوشش‌های آلی / رنگ

رنگ پوششی است که بر روی یک سطح یا زمینه برای تزئین، حفاظت و یا ایجاد ویژگی‌های اختصاصی اعمال می‌شود. رنگ‌ها به روش‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند. از جمله این روش‌ها، دسته‌بندی براساس جزء کوچک ملکول (پایه آب، پایه حلال و ...؛ وظیفه (آستری، میانی و ...) و مورد مصرف (خودرویی، ساختمانی و ...) و در نهایت بر اساس خواص (حفاظتی، زیبایی و ...) می‌باشد.

رنگ، هنگام اعمال بر روی سطح به چهار روش از سطح (فلز) در برابر محیط محافظت می‌کند:

- ۱- از تماس سطح با محیط جلوگیری می‌کند.
- ۲- موادی را در سیستم آزاد می‌کند که (به دلیل ایجاد واکنش با محیط) موجب حفاظت از سطح می‌شوند.
- ۳- به روش‌های الکتریکی نقش آند فدا شونده داشته و سطح فلز را از خوردگی نجات می‌دهد.
- ۴- با ایجاد پیوند محکم با سطح فلزی موجب چسبندگی زیاد و مستحکم با سطح می‌شوند.


فیلم رنگ، لایه‌ای است که جهت ایجاد زیبایی یا حفاظت بر روی سطح تشکیل می‌شود و با توجه به نوع رنگ، می‌تواند بخشی از آن از اجزای فرار تشکیل شده باشد.

## ۱-۶ عوامل مؤثر در کیفیت پوشش

عوامل مختلفی در افزایش کیفیت لایه رنگ مؤثر هستند که شاید بتوان عوامل زیر را در لیست مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کیفیت پوشش‌ها برشمرد:

- ۱- روش اعمال رنگ
- ۲- کیفیت مواد مورد استفاده در رنگ‌ها
- ۳- جنبه‌های اقتصادی
- ۴- آمادگی سطح
- ۵- شرایط جوی و محیطی مناسب جهت اعمال رنگ
- ۶- ویسکوزیته رنگ
- ۷- دما
- ۸- سرعت اعمال رنگ

شکل ۱-۲ عوامل اصلی مؤثر بر کیفیت لایه رنگ را خلاصه کرده است.

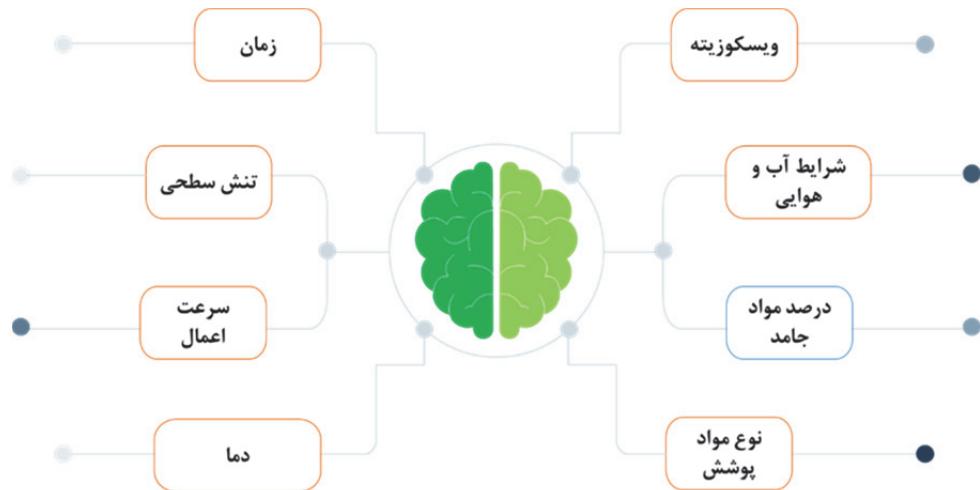

شکل ۲-۱ عوامل اصلی مؤثر بر کیفیت پوشش

## ۷-۱ تفاوت رنگ و پوشش

پوشش<sup>۱</sup>، اصطلاح جامعی است که طیف وسیعی از سیستم‌های محافظ شامل لاینینگ، پوشش‌های فلزی و غیرفلزی را در بر گرفته و رنگ‌آمیزی<sup>۲</sup> را نیز شامل می‌گردد. به کارگیری رنگ‌ها معمولاً به ضخامت ۶۰۰ میکرون و دمای زیر ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد محدود شده و در نقاطی که لازم است سیستم پوششی، شرایط عملیاتی سخت‌تر و شدیدتری را تحمل کند از پوشش استفاده می‌شود. بر این اساس، برای اعمال پوشش‌ها به شرایط دمایی و فشاری بالاتری نیاز داریم در صورتی که رنگ‌آمیزی معمولاً در دمای محیط صورت می‌گیرد.

## ۸-۱ اجزاء اصلی رنگ

اجزاء اصلی تشکیل دهنده یک سیستم رنگ شامل رزین، رنگدانه، حلال و مواد افزودنی می‌باشد. اجزاء سازنده‌ی فیلم پوششی را اجزاء غیرفرار و یا اجزاء جامد می‌نامند. جزء فرار حامل که لایه را ترک می‌کند، برای سهولت اعمال رنگ افزوده می‌شود. معمولاً نسبت رنگدانه به حامل غیرفرار، میزان

<sup>1</sup> Coating

<sup>2</sup> Painting


جلایی را که فیلم خشک خواهد داشت، تعیین می‌نماید. در سیستم‌های رنگی، اغلب درصد رنگ پایه یا به بیان بهتر، نسبت رنگ پایه به رنگ‌دانه با حرکت از لایه آستری به سمت لایه رویه افزایش می‌یابد.

یکی از عوامل استحکام مکانیکی پوشش، نوع و کیفیت رزین است. رزین به منظور ایجاد پیوستگی بین اجزاء رنگ و چسبندگی رنگ به لایه قبلی و یا به پایه فلزی/غیرفلزی در فرمولاسیون استفاده می‌شود.

به طور خلاصه انواع مختلف رنگ‌ها از چهار جزء اصلی تشكیل می‌گردند.

- ۱- محمل یا رزین<sup>۱</sup>
- ۲- رنگ‌دانه و پرکننده<sup>۲</sup>
- ۳- حلال و رقیق‌کننده<sup>۳</sup>
- ۴- مواد افزودنی و کمکی<sup>۴</sup>

شکل ۱-۳-۱ اجزای مختلف تشكیل دهنده فیلم رنگ را در قالب نمودار نشان می‌دهد:

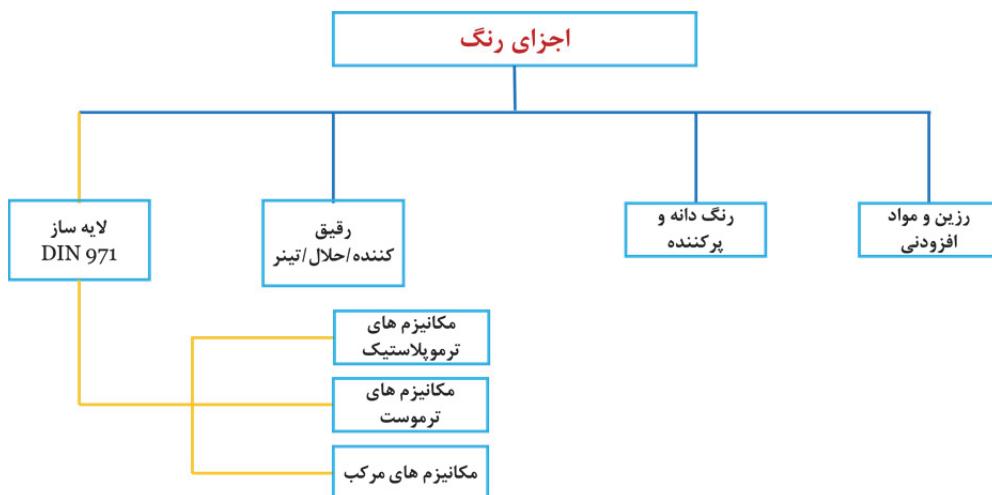

شکل ۱-۳-۱ اجزای اصلی تشكیل دهنده رنگ

<sup>۱</sup> Resin


<sup>۲</sup> Pigment and Filler

<sup>۳</sup> Solvent and Thinner

<sup>۴</sup> Additive

با تغییر این چهار جزء اصلی، انواع سیستم‌های رنگ، فرموله شده و تولید می‌گردند. همانطور که در شکل ۱-۴ نشان داده می‌شود با حذف یا اضافه کردن اجزای مختلف، سیستم‌های پوششی مختلف، توسعه یافته و در صنعت به کار گرفته شده است.

در ادامه این فصل، اجزای اصلی تشکیل‌دهنده فیلم رنگ با جزئیات بیشتری تشریح خواهد شد.

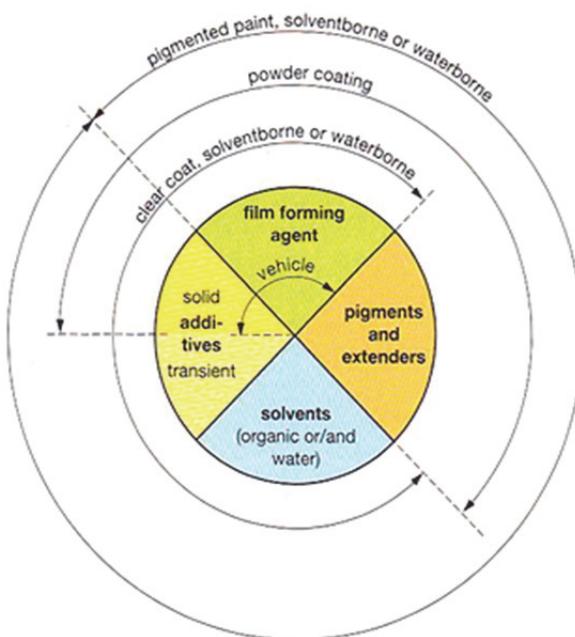

شکل ۱-۴ فرمولاسیون انواع سیستم‌های پوششی

### ۱-۸-۱ محمول یا رزین

پایه اصلی رنگ را رزین تشکیل می‌دهد و انتخاب نوع رنگ از روی تعیین نوع رزین انجام می‌شود. رزین‌ها ترکیبات درشت مولکول یا پلیمری هستند که از منابع طبیعی و یا بصورت مصنوعی تهیه می‌شوند و عامل اصلی تشکیل فیلم در مواد پوششی آلی هستند. خواصی نظیر مکانیزم و زمان خشک/اسخت شدن رنگ، عملکرد رنگ در محیط‌های مختلف، نحوه عملکرد رنگ روی انواع سطوح، سازگاری/ناسازگاری رنگ با دیگر سیستم‌های رنگی، خواص کاربردی رنگ نظیر ترکردن سطح و عمر مخلوط رنگ، به شیمی رزین بستگی دارد.

رزین‌ها با توجه به منبع و نحوه تهیه به سه دسته رزین‌های طبیعی، نیمه طبیعی و مصنوعی تقسیم‌بندی می‌شوند. رزین‌های طبیعی، کاملاً از منابع طبیعی بدست آمده و در فرآیند استحصال آنها تنها از عملیات خالص‌سازی استفاده می‌شود. رزین‌های نیمه طبیعی، رزین‌هایی هستند که پایه پلیمری آنها منشاء طبیعی دارد ولی با عملیات شیمیایی که بر روی آنها صورت می‌گیرد به شکل قابل استفاده در می‌آیند. رزین‌های مصنوعی ویا سنتزی کاملاً از منابع غیرطبیعی پتروشیمیایی که به نام مونومر شناخته می‌شوند تهیه می‌گردند. در دهه‌های اخیر، با پیشرفت فناوری سنتز پلیمرها، استفاده از رزین‌های طبیعی در صنعت در رنگ‌هایی با عملکرد بالا، کاهش یافته و از آنها تنها بعنوان عوامل اصلاح کننده استفاده می‌گردد.

رزین یا محمل، حامل رنگ‌دانه‌ها و پرکننده‌ها بوده و نقش اصلی را در ایجاد خواص کاربردی در لایه رنگ ایفا می‌کند. رزین، اساس چسبندگی رنگ به سطح بوده و با خشک شدن و تشکیل فیلم روی سطح موردنظر، آن را محافظت می‌کند.

عمده‌ترین وظایف رزین‌ها عبارتند از ایجاد فیلم روی سطح، ایجاد چسبندگی روی سطح، مقاومت در مقابل عوامل خورنده و خشک شدن رنگ. مهمترین انواع رزین‌ها شامل موارد زیر هستند:

- رزین‌های آلکیدی
- رزین‌های اپوکسی
- رزین‌های اپوکسی کولتار
- رزین‌های پلی‌یورتان
- رزین‌های وینیل
- رزین‌های کائوچو
- رزین‌های سیلیکونی
- رزین‌های آکریلیکی
- رزین‌های لاتکس
- رزین‌های غیرآلی پایه سیلیکات
- رزین‌های فنولیک

جدول ۱-۲ خواص سیستم‌های پوششی مختلف را به صورت خلاصه مقایسه کرده و ویژگی‌های اصلی، محدودیت‌ها و کاربرد انواع سیستم‌های پوششی را ارائه نموده است.

جدول ۱-۱ مقایسه خواص سیستم‌های مختلف پوششی

کاربرد	محدودیت	ویژگی‌ها	نوع رنگ	میزان مقاومت شیمیایی بالا
- سازه‌های فلزی - لایه میانی و رویه رنگ مخازن و سیستم‌های لوله‌کشی	- محیط‌های اسیدی (گچی شدن) - عدم کاربرد در برابر شرایط جوی - طول عمر دو جزء مخلوط	- مقاومت قلیایی بالا - مقاومت سایشی بالا - چسبندگی بالا - مقاومت نسبی خوب در برابر آب	اپوکسی دو جزئی	
- داخل مخازن نگهداری آب در نواحی سردسیر	- روش اعمال فقط اسپری - چسبندگی (نیاز به واش پرایمر) - مقاومت گرمایی - نقطه اشتعال (حلال زود تبخیر می‌شود)	- مقاومت بسیار بالا در برابر آب - مقاومت اسیدی و قلیایی خوب (در محیط‌های ضعیف) - مقاومت سایشی خوب	وینیلی	
- لایه رویه در کلیه تأسیسات	- قیمت بالا - نسبت اختلاط بحرانی رنگ و هاردنر	- مقاومت شیمیایی خوب - مقاومت اسیدی خوب - مقاومت قلیایی نسبتاً خوب - چسبندگی پخت بسیار بالا - مقاومت در برابر شرایط جوی - برآقیت بالا	پلی یورتان	